Windows10/Windows11メモリ整合性の設定方法

対象機種:SCR3310-NTTCom、SCR331CL-NTTCom、SCR331DI-NTTCom

1.ドライバソフトをアンインストールしてください。

「設定」「アプリ」「インストールされているアプリ」より、「NTTCom Smart Card Reader for JPKI」をアンインストールしてください。 アンインストール済の場合は次に進んでください。



2.メモリ整合性の互換性の無いドライバを確認する。

①「コア分離」を開きます。

検索窓に「コア分離」と入力して「コア分離」を開いてください。

Q コア分離

②「メモリ整合性」が「オフ」になっていたら、「オン」にします。

ここではエラーになります。



③「互換性のないドライバを確認する」をクリックします。

再スキャン	
互換性のないドライバ・	を確認する

④「互換性のないドライバを確認する」をクリックします。

表示された、「STCFUx64.sys」をクリックし、表示された公開名をメモしてください。





STCFUx64.sys SCM Microsystems	Inc.
インポート日: ドライバーの日付: ドライバーのパージョン:	2024/1/16 2014/6/10
公開名:	oem210.inf

3.互換性のないドライバを削除する

「コマンドプロンプト」を実行します。

検索窓に「CMD」と入力、「コマンドプロンプト」を「管理者として実行」をクリックします。

最も一致する検索結果		
עדב איד		
Web の検索		コマンド プロンプト
Q cmd 管理者として実行 - 検索結果をさら に表示する	>	
Q, cmd	>	☑□□□□
Q cmd Jマンド 一覧	>	・ 管理者として実行 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
		 ファイルの場所を開く ヘ フターレクトの場所を開く
C cmd ipconfig	>	5~ スタートにとり留めする
Q cmdf	>	
Q cmd		C 🖬 📾 🖬 🦉

②「互換性のないドライバ」を削除します。

コマンドプロンプトに以下のコマンドを入力して、「enter」キーをおしてください。「oemxx.inf」は2.④で確認した公開名に置き換えてください。

「ドライバーパッケージが正常に削除されました。」と表示されます。

pnputil.exe /d oemxx.inf

C:¥Windows¥System32>pnputil.exe /d oem20.inf Microsoft PnP ユーティリティ ドライバー バッケージが正常に削除されました。

4.メモリ整合性を「オン」にする。

①「コア分離」を開きます。

「メモリ整合性」を「オン」にします。

「オン」にできない場合は「再スキャン」をクリックし、互換性のないドライバを再検索してください。 互換性のないドライバが見つかった場合は、を再検索してください。2項、3項を繰り返し実施してください。

メモリ整合性

攻撃によって悪意のあるコードが高セキュリティプロセスに挿入されるのを防ぎます。

▲ メモリ整合性はオフです。お使いのデバイスは脆弱な状態にある可能性が無視

- ▲ あります。
- 17

互換性のないドライバーを解決してから、もう一度スキャンしてください。

再スキャン

③「メモリ整合性」が「オン」になると、再起動が求められますので、パソコンを再起動してください。